

造形ノウハウ

Forward AM 社製 Ultrafuse-ASA フィラメント

1. 概要

造形難易度 : ★★★★ (※5段階評価・数が多いほど難しい)

紫外線の影響を受ける環境での使用を想定したモデル

2. 難しい形状 / 設定

オーバーハングが急な造形物は不向き

- 層間接着性が ABS より劣る為、薄壁形状などでは積層割れが発生する場合があります。

3. 造形ノウハウ

3-1. 注意点

● 造形時は糊付け推奨

BASF ASA はプラットフォームへの定着力が弱く、反りの影響を受けやすい為プラットフォームへの糊付けを推奨します。

● 室内温度に注意

冬場の気温 20°C を下回る環境では通常のテンプレートであってもプリンターの炉内温度が不十分になるので積層割れなどの造形不良が発生しやすくなります。空調などの設備を使用し環境温度を調整することをお勧めします。

● 吸湿に注意

ASA は徐々にフィラメントが湿気を吸収していく材料です。吸湿した状態で造形すると積層面に穴が発生するなど、品質が大幅に低下する他に造形安定性も低下します。造形中にドライボックスに入れて造形する必要は無いですが、保管時は乾燥剤入りの密閉袋に入れて保管してください。

● テンションギアを締め付け過ぎない (Pro2/E2)

ASA は削れやすいフィラメントの為、テンションギアを締め付けすぎると吐出不良を起こす場合があります。

3-2. 問題別解決方法

(メンテナンスマニュアルの「造形がうまくいかない場合」に記載の確認事項も合わせてご確認ください)

- ラフトから造形物が剥がせない

ideaMaker→スライスを始める→編集→詳細設定→プラットフォームの追加→「モデルとラフトの距離」を「0.2 ~ 0.25 mm」以上に設定

- 糸引きが多く発生する

リトラクト量を増やす

①ideaMaker→スライスを始める→編集→詳細設定→エクストルーダ→「リトラクト量」を「1.0 ~ 2.0」に設定

②フィラメントを乾燥させる

布団乾燥機や専用のフィラメント乾燥機を使用、70°Cに設定し4~16時間乾燥することで、ある程度の糸引きを抑えることができます。

- 積層面に穴が発生する

吸湿による気泡が原因です。十分にフィラメントを乾燥させそれでも改善しない場合は積層ピッチを0.1 mm以下に細かく設定することで抑えることが出来ます。

- ラフトが造形中に反って剥がれる

ビルドサーフェスの状態を確認してください。表面が摩耗でツルツルになっていたりすると定着力が落ちていますので新品に交換することをお勧めします。

その他、ideaMakerの詳細設定で「プラットフォームの追加」から「ラフトとブリム」を選択することでラフトの定着力を上げることが可能です。

スティックのりなどを使用する方法も有効です。